

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO JANEIRO Á MARÇO 2011



Situação de caixa de águas pluviais



Desobstrução da vala



Limpeza da caixa



Situação das valetas de águas pluviais



Corte, Limpeza e desobstrução das valas



Corte e aprofundamento do canal de passagem de água



Rompimento da tubulação Sabesp, apoio e acompanhamento



Erosão e rompimento de tubulação dos poços 06 e 08



Apoio a morador devido às chuvas



Risco de queda de muro Q18 (Edícula já embargada)



Contenção do muro e abertura de vala para desvio de água Q18



Desvio de águas pluviais Q44 com muro brisas



Erosões na entrada da caixa pluvial Q19



Abertura de vala Área verde poço 01 chácara



Abertura de vala Q56



Abertura de valas na Av. das Américas



Limpeza e abertura de valas



Limpeza e abertura de valas



Limpeza do assoreamento do lago



Poda de arvores devido quedas por chuvas



Limpeza e abertura de valas no lago



Colocação de lanças muro do condomínio Q 52



Colocação de areia para proteção dos tubos dos poços e posterior cobertura de terra



Colocação de tubos Q88 para área verde



Abertura de vala final de rua Q 88



Serviços de substituição de hidrômetros e caça gato



Início da reforma da chácara




Regularização, filtro antes do hidrômetro



Pintura do espaço de lazer e arquibancada



Colocação de bancos de concreto no clube



Início da montagem da cobertura da quadra poliesportiva



Reconstrução da barragem do lago devido erosão




SOS, poda e corte de árvore após chuvas



SOS poda e corte de árvore após chuvas



SOS apoio a morador poda e corte de arvore



SOS apoio a morador poda e corte de arvore



Limpeza de mato para termino de abertura de fim de rua



Realização de piso queimado no clube



Término dos serviços de Val Q88



Abertura de valas por toda a rua da Q106 A/B



Abertura de valas por toda a rua da Q106 A/B



Pintura do gramado e traves do campo da chácara



Colocação de pedrisco na pista de Cooper



Reparos na pista de Cooper



Colocação de tachão na subida do clube



Colocação das cumeeiras, piso para mesa juiz e colocação de pia no clube



Continuação da pintura do clube



Limpeza da área verde do clube



Reforma e manutenção do canil da chácara



Colocação de bancos no lago



Colocação de bancos no clube



Manutenção pista Cooper do lago Cx03



Concretagem da válvula Q32



Nova caixa da repetidora

Colocação de isolamento de área



Preparação de pintura da chácara



Preparação de tubulação Q18



Colocação dos tubos Q18





Pintura da Chácara



Caixa de águas pluviais Q19




Abertura de canaletas Q 53 e Q 78



Abertura de canaletas Q 76



Abertura de canaleta Q 33



Corte de árvore com risco de queda




Notificação de piscina suja



Limpeza e manutenção da chácara



Manutenção e limpeza do lago da chácara



Vazamento em casa de morador



Construção de contenção e valas Q 38



Pintura da chácara



Abertura de vala da Q54



Arrumação da manutenção



Tapa valeta Q 38 e colocação de lanças Q 10



Colocação de mais tachão na subida do clube



Colocação de alambrado para evitar entrada de animais



Erosão na escada hidráulica do lago



Plantio de muda em áreas verdes



Pintura da entrada caixa poço 01



Reconstrução da Caixa hidráulica de águas pluviais Q 19



Colocação de lanças no muro do condomínio Q10



Eliminação de vazamentos Q 96



Retirada de telhas doadas e entulho (apoio a morador)



Manutenção da ponte da pista de Cooper



Construção de escada hidráulica no Lago 02 da chácara



Construção de passagem de água pluvial e desobstrução Q 08



Pintura dos bancos da chácara



Instalação de bebedouros na chácara



Reforma do restaurante da chácara



Pavimentação de calçada na P1



Pintura dos postes de iluminação na chácara



Construção de acesso aos quiosques e bebedouro na chácara



Rompimento de fio (apoio a morador)



Vazamento bomba de recalque, subst. do equipamento

Em anexo as folhas de nossa equipe com as respectivas reclamações e verificações além de apontamentos de desperdício de água e de manutenções em andamento

Ronaldo Antonio Moro

Gerente Geral

José Arnaldo Freire dos Santos

Encarregado geral

Adilson Garcia Braga

Líder Equipe Água

Westes da Silva Oliveira

Encarregado Manutenção